

Приложение 1.

Условное обозначение, назначение, устройство и принцип работы, подготовку к работе, возможные неисправности и способы их устранения, техническое обслуживание см. паспорт НЗВ.1000.0000.00 ПС.

Приложение 1.Таблица 1.

Насос «Иртыш»	Максимальное рабочее давление при 140°C, МПа (кГс/см ²), не более	Мин. антиавитационный подпор при макс. расходе, м
ЦМЛ 80/160-7,5/2	1,3(13)	7,0

Приложение 1.Таблица 2.

Обозначение насоса «Иртыш»	Подача, м ³ /ч	Напор, м	КПД электронасоса, % не менее	КПД насоса, % не менее	Масса , кг
ЦМЛ 80/160-7,5/2	55	30	60	68	90

Приложение 1.Таблица 3.

Обозначение насоса «Иртыш»	Мощность, кВт	Напряжение, В	Частота тока, Гц	Соединение обмоток по схеме	Номинальный ток, А	Частота вращения, об./мин	Класс нагрево-стойкости
ЦМЛ 80/160-7,5/2	7,5	220/380	50	Δ/★	26,6/15,4	2910	F

Заводской номер

Ответственный за приемку _____
подпись

М.П.



ВНИМАНИЕ! Проточную часть электронасоса и трубопроводы не оставляйте заполненными водой, если температура окружающей среды ниже 274К (1°C), иначе замерзшая жидкость разорвет их. Для слива воды необходимо открутить пробку рис. 2, поз. 18.

Замена износившегося торцевого уплотнения.

Для замены износившегося торцевого уплотнения следует произвести частичную разборку в следующей последовательности:

- 1) Отвернуть метизы поз. 16 крепления корпуса спирального к фланцу поз. 13;
- 2) Отжимными болтами поз. 6 сдвинуть приводную часть от корпуса спирального.
- 3) Демонтировать насос из схемы за строповочные проушины поз.5. Установить насос горизонтально на ремонтном участке;
- 4) Отвернуть метизы (с шайбой) поз. 10 крепления рабочего колеса с валом электродвигателя;
- 5) Снять рабочее колесо поз. 2 (при помощи съемника);
- 6) Демонтировать сильфон торцевого уплотнения поз. 4;

7) Отвернуть метизы крепления проставки к фланцу поз. 14, демонтировать фланец поз.13 с неподвижной парой трения торцового уплотнения;

8) Убедиться в отсутствии износа пар трения и сильфонов торцовых уплотнений и при необходимости заменить;

9) При сборке тщательно очистить посадочные места под неподвижные узлы и вал от твердого налета продукта, очистку производите «до металла», но избегайте царапин; при установке допускаются только незначительные осевые усилия, избегайте перекосов.

Установка неподвижного узла торцового уплотнения:

1) Смочить посадочное место и Г – образную манжету неподвижной части торцового уплотнения мыльной водой;

2) При установке узла в посадочное место необходимо пользоваться оправкой с мягкой наклейкой для обеспечения равномерности усилия и исключения возможности повреждения поверхности пары трения. Перекос неподвижной части торцового уплотнения и местное выдавливание Г-образной манжеты не допускаются.

3) Поверхность трения не смазывать, очистить её от грязи, а непосредственно перед установкой протереть безворсовой тканью, слегка смоченной спиртом.

Установка подвижного узла торцового уплотнения:

4) Нанести масло трансформаторное на уплотнительную поверхность подвижной части торцового уплотнения. Наличие посторонних частиц в масле и на уплотнительной поверхности подвижной части торцового уплотнения после нанесения масла не допускается. Аккуратно, не повреждая сильфона, через оправку, установить подвижное торцовое уплотнение, предварительно смазав сильфон маслом трансформаторным;

5) Дальнейшую сборку производить в порядке обратном разборке.

6) Проверить правильность сборки; для этого необходимо провернуть вал собранного насоса от руки; вал должен проворачиваться с некоторым усилием, но без заеданий.



ВНИМАНИЕ! У насосов с открытыми подшипниками производится пополнение или полная замена консистентной смазки подшипников.


Периодичность пополнения смазки для двигателей с открытыми подшипниками см. Таблицу 5 паспорта НЗВ.1000.0000.00 ПС, но не реже одного раза в год.

Для пополнения подшипников применять смазку Металюб-СС. При полной замене допускается применять температуростойкую смазку (не менее +140).


Для разового пополнения необходимо брать 20-30% смазки от количества на полную замену (при пополнении смазки шпринцеванием должны быть вывернуты сливные пробки, при их наличии). Пополнение смазки допускается без удаления отработанной не более двух раз. После двух пополнений, смазка должна быть заменена полностью.

При полной замене смазки необходима разборка насоса, промывка подшипников и деталей подшипникового узла, визуальный осмотр подшипника на предмет отсутствия дефектов, проверка состояния подшипника вращением от руки (вращение должно быть плавным без заеданий и посторонних шумов), при наличии дефектов или неудовлетворительном состоянии подшипник необходимо заменить. Подшипники необходимо снимать с вала при помощи съёмника и только в случае их замены.

После чего необходимо заполнить подшипник смазкой, выступающую часть смазки разместить в полости подшипникового узла.

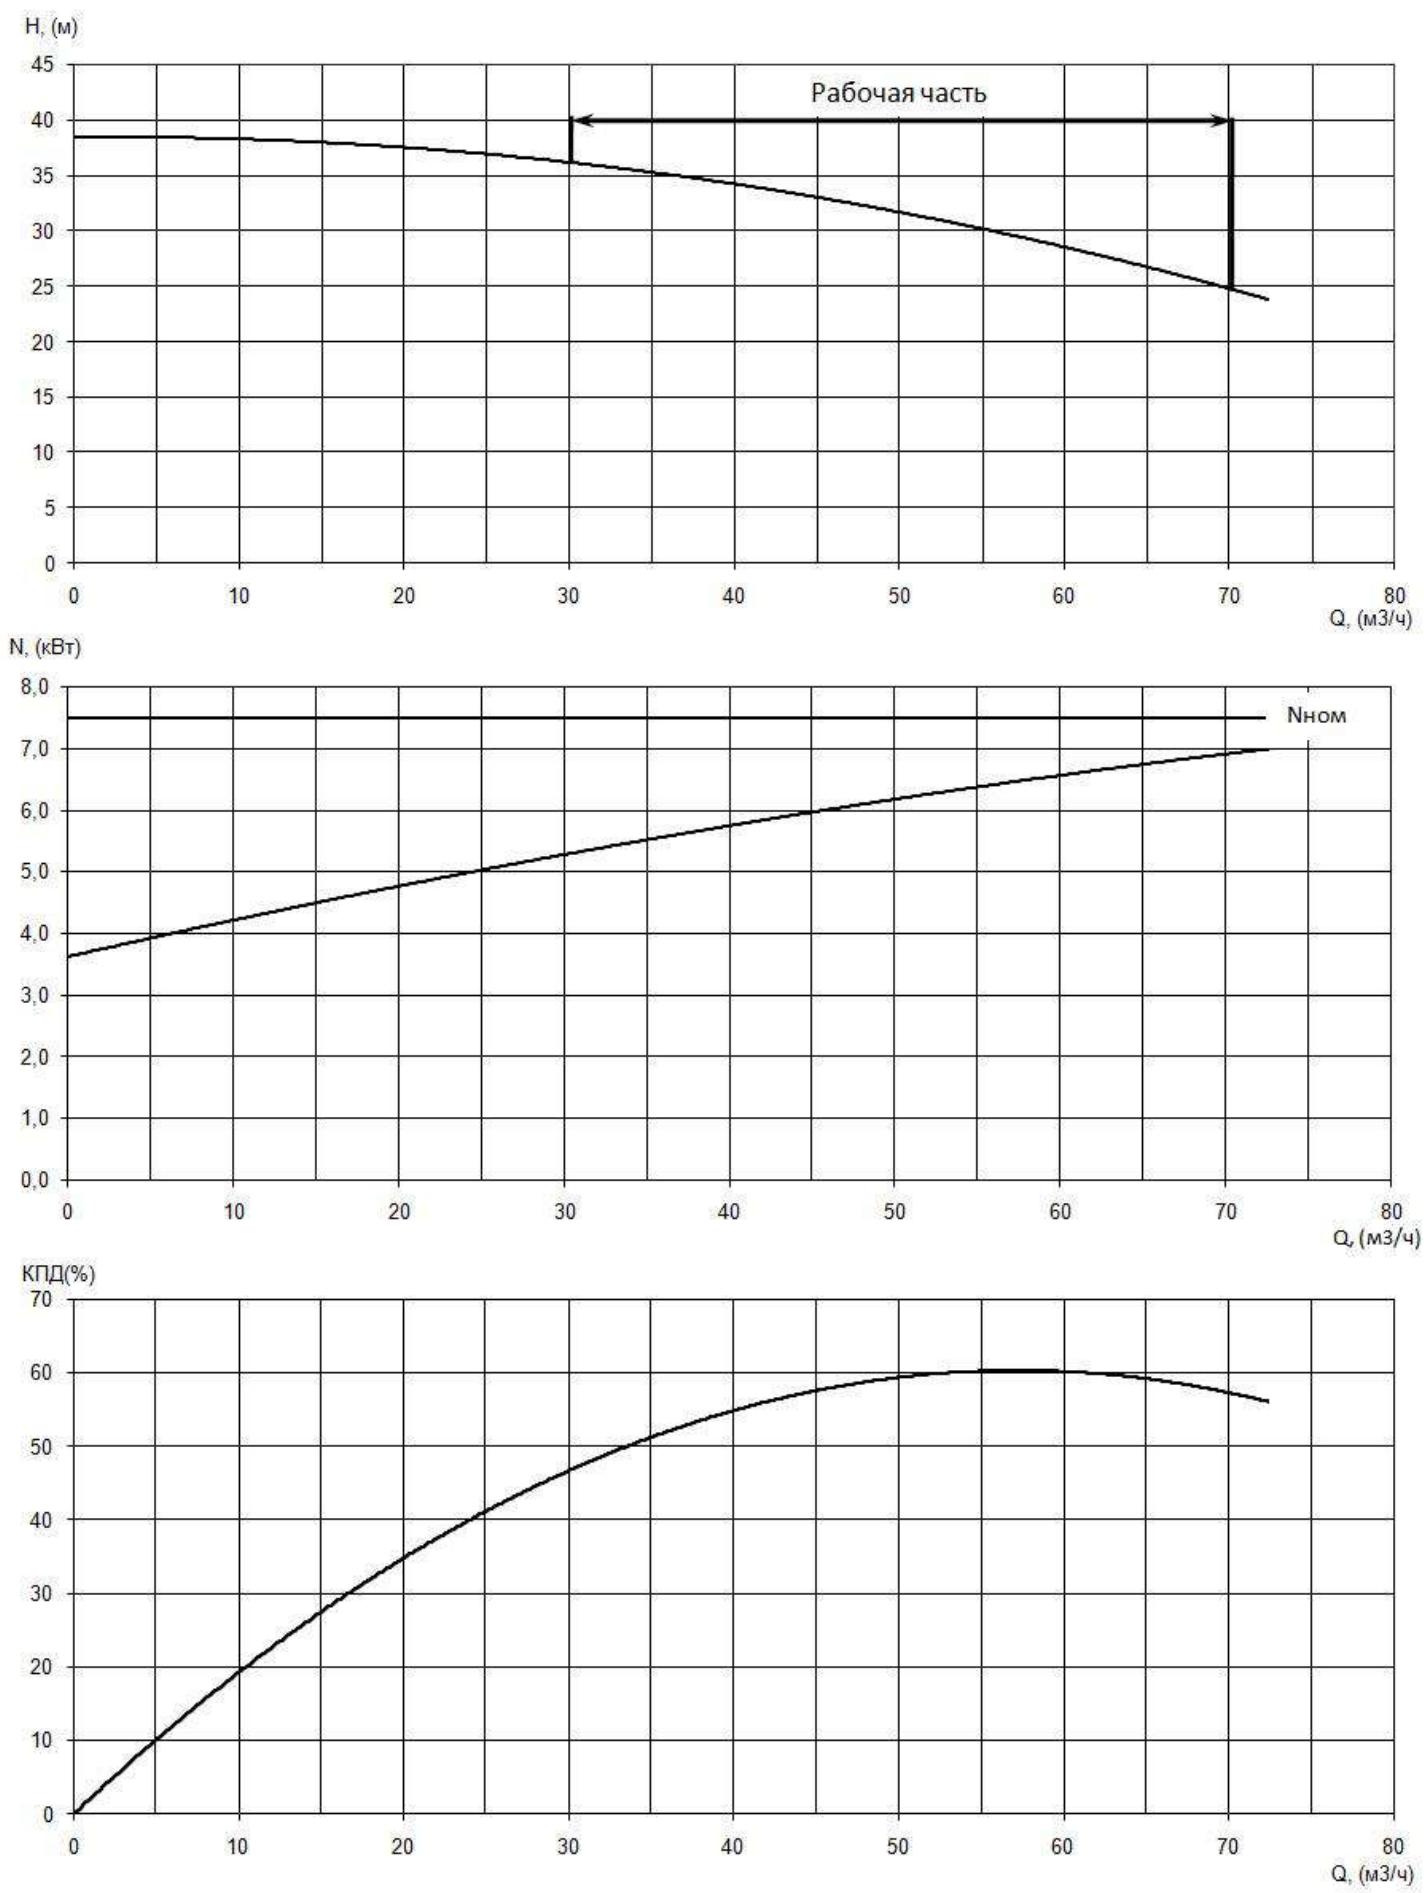

Приложение 1 Рис. 1. Рабочие характеристики электронасоса серии «Иртыш» ЦМЛ 80/160-7,5/2.

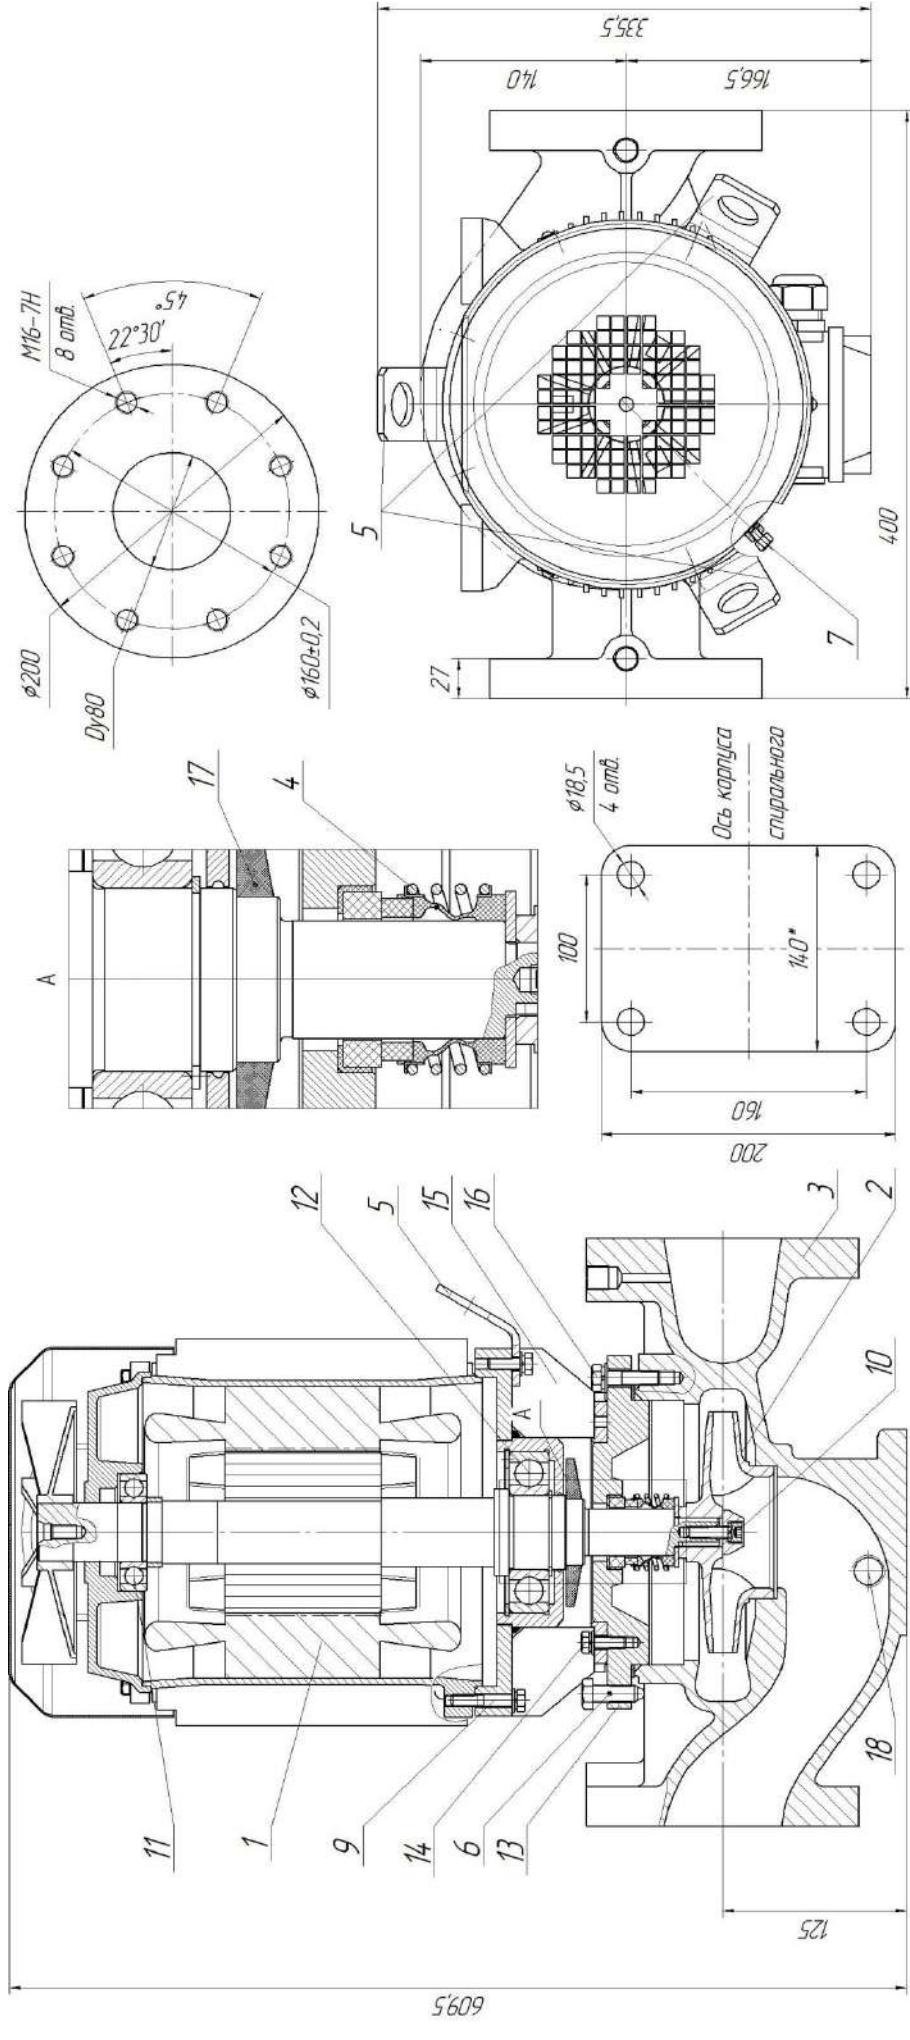

Приложение 1 Рис. 2. Общий вид, габаритные и присоединительные размеры электронасоса серии «Иртыш» ЦМЛ 80/160-7,5/2.

1. Электродвигатель; 2. Колесо рабочее; 3. Шкив рабочего колеса; 4. Торцовое уплотнение; 5. Строповочная прорезь; 6. Болт отжимной; 7. Кран "Маевского"; 9. Метизы крепления прорези к корпусу; 10. Метизы крепления колеса рабочего; 11. Подшипник (-ки); 12. Подшипник (-ки); 13. Фланец; 14. Метизы крепления прорези к фланцу; 15. Проставка; 16. Метизы крепления фланца к корпусу спирального; 17. Отбойник; 18. Пробка для слива воды из корпуса спирального.